

益阳市住房和城乡建设局 关于 2022 年一季度全市城镇燃气 安全检查情况的通报

各区县（市）住房和城乡建设局、高新区建设管理局、沅江市城管局，各相关燃气企业：

根据年度工作计划安排，4月11日至15日，开展了2022年一季度全市燃气安全生产管理工作检查，并对落实省、市安委会关于开展燃气安全排查整治情况进行督查。现将有关情况通报如下：

一、工作情况

本次督导检查邀请了省、市燃气行业协会专家组成两个检查组，采取“四不两直”、查阅资料、现场督查、反馈意见等方式，重点检查各区县（市）履行经营许可事中事后的监管、燃气企业台帐、落实燃气安全排查整治等工作情况；燃气企业场站建设、安全责任和制度、设备设施运行维护、应急预案编制与演练、从业人员培训与宣传教育落实情况。此次共检查了燃气企业32家，餐饮9家，居民小区8个。共发现安全隐患226条，现场督促整改到位42条，对3名企业负责人提出了口头警告，现场交办1件。

从检查情况来看，各区县(市)开展燃气排查整治工作情况正在有序推进，一季度城镇燃气行业安全运行平稳，整体安全形势可控，但安全隐患依然存在，有的问题还比较严重，须引起高度重视。

二、存在问题

1. 企业安全生产责任制落实不到位。部分燃气经营企业安全生产意识不高，安全生产基础工作不扎实，安全生产主体责任落实和安全教育培训不到位，个别燃气企业缺乏必要的应急救援能力，未及时开展应急救援演练。个别瓶装燃气企业甚至还存在为无经营许可的单位和个人违规提供经营性气源，擅自为非自有钢瓶充装燃气等违法违规行为。

2. 问题隐患排查整改落实工作有差距。燃气监管部门在开展燃气安全隐患排查整治工作仍存在盲区，对检查发现的问题隐患未能监督燃气企业尽快整改落实并开展工作“回头看”。部分燃气企业安全生产隐患排查治理的自觉性、主动性不强，自查自纠不深入、不细致，隐患排查和整改治理台账记录不完善，隐患治理工作流于表面和形式，重查轻改，对于尚未整改到位的问题隐患没有及时跟进落实。

3. 燃气企业现场安全管理不规范。城镇燃气企业在安全管理上仍存在薄弱环节和问题隐患，主要有：（1）安全生产责任制度不完善，安全隐患排查管控制度不健全；（2）

巡检记录与问题隐患登记记录不完善；（3）设施设备检查、维护、管控及保养不到位；（4）未定期进行安全评价；（5）卸车未使用万向充装装置；（6）液化石油气储罐未安装自动化切断装置；（7）储罐与防火堤间距不足；（8）场站内存在有杂草杂物等等。

4. 用户安全用气意识不强。个别燃气用户尤其是瓶装液化气用户安全意识薄弱，在使用过程中违规超量储存、擅自安装输气设施；不清楚安全用气基本知识和应急处置办法，存在使用老化软管、软管穿墙等安全隐患。餐饮场所未安装燃气浓度报警器等安全问题较突出。

三、工作要求

1. 提高政治站位，扎实推进排查整治工作。各区县（市）燃气主管部门要提高政治站位，严格履行监管责任，继续按照省、市安委会关于开展城镇燃气安全排查整治工作方案要求，进一步细化措施，坚持“三管三必须”原则，严格落实“四个一律”“五个一批”执法措施，集中力量开展“六个方面”安全工作隐患的排查整治，全力保障燃气安全排查整治工作落到实处。

2. 强化跟踪督办，压实企业安全主体责任。各区县（市）燃气主管部门要以压实燃气企业安全主体责任为重点，结合燃气经营许可管理、企业安全主体责任落实、场站标准化建设等工作，强化行业监督检查，及时查漏补缺，针对存在的安全隐患和薄弱环节，建立整治工作台

账，明确整改完成时限，在排查整治工作结束前逐项完成整改销号；强化跟踪督办，对问题隐患整改要做到整改一件、销号一件，实现闭环管理。要组织“回头看”，对已经整改完成的各类隐患做好复查，防止“死灰复燃”。

3. 坚持疏堵结合，强化瓶装液化气市场监管。各区县（市）燃气主管部门要切实做好瓶装液化气市场安全监管，坚持疏堵结合，依法加强对瓶装燃气市场的监督检查，重点打击使用超期未经检验、报废钢瓶充装燃气、违规倒灌、掺杂使假、倾倒残液，向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气等行为，并加大对城乡结合部、农村等地区的巡查力度，严厉打击各类非法供应点，一经发现，一律取缔，并按《城镇燃气管理条例》等有关法律、法规进行处罚。

4. 发挥牵头作用，加大联合执法力度。各区县（市）燃气主管部门要积极主动牵头市场监管、公安、城市管理、应急管理、交通运输、商务等部门及乡镇、办事处、社区等部门协调联动，重点针对瓶装液化气的非法经营存储、钢瓶突出质量问题、跨区域运输经营销售，管道燃气餐饮行业未安装燃气报警器和燃气用户使用隐患等开展联合执法整治。同时，充分运用各类媒体渠道，广泛宣传 and 普及燃气用户安全意识和常识，切实保障人民群众生命财产安全。

各区县（市）燃气主管部门和燃气企业要针对本次检查中发现问题，举一反三，按照“一单四制”要求，强化整

改措施，加大整改力度，确保及时、高效整改到位，并于4月30日前将隐患整改情况形成书面材料（4月30日不能整改到位的整改事项，必须提供整改方案，并在方案中明确整改方式与时限），报主管部门领导审核，加盖单位公章后报我局，对不按期整改到位的企业，将依据有关法律、法规移送相关部门处理。

联系人：李范，联系电话：13511123331

附件：2022年一季度全市城镇燃气抽查问题清单

益阳市住房和城乡建设局

2021年4月20日

2022 年一季度全市城镇燃气抽查问题清单

序号	责任区县(市)	企业名称	存在的问题	整改落实要求
1	高新区	天晟燃气公司 天捷汽车加气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 巡线记录未落到实处，时间与巡线路线不对； 2. 专业技术人员不符合要求； 3. 清溪剧院厨房未安装报警器，调压柜未见巡检台账； 4. 迎宾路主干管道地埋太浅，未达到埋深规范要求。 	
		兴宏液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 应急消防设备配备不齐，未达到经营许可证标准； 2. 场站内杂草较多需清理； 3. 机泵房放散管高度不够； 4. 充装台摆放桌子不符合安全规范； 5. 充装台报警器被气瓶遮挡； 6. 未提供作业人员社保证明； 7. 储罐区安全间距不足 20 米； 8. 提供供气工商业用户名单和安全检查记录； 9. 安全生产会议、安全检查频率过低； 10. 岗位操作人员，专业技术人员配备不足； 11. 已进行部分入户安检，但频率过低。 	

		天星液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查记录，培训记录过于简单，且为同一人签属； 2. 持证人员不足（缺少岗位 4）专业技术人员配备不足； 3. 隐患整治方案过于简单，主要隐患未重视未进行； 4. 场站内管道标色不符合规范； 5. 卸车区电线未加防爆措施； 6. 场站内杂草较多未清理 7. 充装台堆放易燃物品和杂物； 8. 灭火器显示欠压需检测； 9. 充装区报警器探头拆除未安装到位； 10. 提供人员证书社保证明； 11. 提供供气工商用户名单和安检记录； 12. 罐区间距不足 20 米，未达到安全间距要求。 	
2	赫山区	益阳瑞华银富燃气	<ol style="list-style-type: none"> 1. 巡检记录不全，不完善； 2. 彩霞饭店有一处用气房未安装报警器； 3. 彩霞饭店液化气和天然气混用； 4. 彩霞饭店管道未刷标色漆； 5. 彩霞饭店管道有轻微锈蚀油污未清理。 	
		湘衡液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 泵房压缩机只有一台，要求备用一台； 2. 卸车为软管，需采用万向卸车臂； 3. 消防室未采用二级防火门； 4 罐区灭火器配备不足； 5. 罐区监控设备不到位； 6. 未提供工商业用户名单及安检记录； 7. 未提供作业人员社保证明； 8. 场站内水封井需加井盖； 9. 场站内设备标色、标识不到位； 10. 未见安评报告； 11. 罐区与围墙间距不足 20 米。 	
		普济液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业员工进站安全意识有待加强； 2. 场站内水封井需加装井盖； 3. 阀门标识部分缺失、锈蚀； 4. 加强消防演练工作； 5. 岗位证书存在一人多岗多证； 6. 场站内杂物需要清理； 7. 未提供作业人员社保证明； 8 未. 提供工商业用户名单及安检记录。 	
		长坡液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机泵房放散管高度不够； 2. 罐区与围墙间距不够； 3. 管道设备标识、标色不齐全； 4. 提供作业人员社保证明； 5. 提供工商业用户名单及安检记录； 6. 罐区灭火器配备不足； 7. 有一处储罐未安装紧急切断阀； 8. 有一处法兰跨接安装不规范； 	

			9. 人员证书存在一人多证多岗。	
		赫山液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 场站内罐区与站外厂房围墙间距不够; 2. 充装台杂物需清理; 3. 环形消防通道杂草较多需清理; 4. 卸车为软管需加装万向卸车臂; 5. 罐区消防设备配备不足; 6. 未提供作业人员社保证明; 7. 未提供工商业用户名单和安检记录; 	
		龙岭液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 场站内充装台为木质门不符合防火要求; 2. 充装台部分灯未采用防爆灯; 3. 场站内乔木较多; 4. 卸车为软管需加装万向卸车臂; 5. 消防通道被树木占用; 6. 场站内杂物较多; 7. 罐区内灭火器配备不足, 不符合要求; 8. 储罐需加装切断阀; 9. 提供作业人员社保证明; 10. 提供工商业用户名单和安检记录。 	
2	赫山区	科华液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 罐区灭火器配备不足; 2. 气瓶堆放不规范占用消防通道; 3. 罐区水封井未加装井盖; 4. 人员证书存在一人多岗多证; 5. 消防演练未达到演练次数标准; 6. 安评报告需重新进行安评, 时间为 2016 年; 7. 加强企业员工安全教育培训工作; 8. 应急预案未备案; 9. 提供作业人员社保证明; 10. 提供工商业用户名单和安检记录。 	
		李家垅液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 站内乔木需清理; 2. 卸车为软管, 需采用万向卸车臂; 3. 消防通道上杂草需清理; 4. 人员证书存在一人多岗多证; 5. 未提供作业人员社保证明; 6. 未提供工商业用户名单和安检记录。 	
		百江液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 罐区水封井需加装井盖; 2. 站内乔木较多需清理; 3. 未提供作业人员社保证明; 4. 未. 提供工商业用户名单和安检记录; 5. 放散管锈蚀及高度不够; 6. 罐区与围墙间距不足; 7. 有一个储罐未加装切断阀; 8. 人员证书未达到经营许可标准。 	

		新盛液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消防通道杂草需清理； 2. 罐区水封井需加装井盖； 3. 安评报告需重新评定，时间为 2016 年 4. 卸车采用软管需加装万向卸车臂； 5. 人员证书缺少，未达到经营许可标准； 6. 加强员工安全教育培训工作； 7. 提供作业人员社保证明； 8. 提供工商业用户名单和安检记录。 	
		益阳中燃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 金山路与秀峰路交汇处阀进未采用燃气专用井盖并缺少管道标识； 2. 五栋楼饭店：（1）管道穿墙未做套管；（2）管道与电线未加套管； ”3. 三阳饭店和旁边小区：（1）厨房内未安装报警器；（2）灶具连接软管老化，未采用金属软管；（3）管道旁边杂物较多；（4）室外采用软管超长且不符合安全规范；（5）架空管道锈蚀；” 4. 巡查记录填写不规范。 	
3	资阳区	宏林液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 罐区安全间距不足 20 米； 2. 专业技术人员配备不足； 3. 消防演练次数不够； 4. 岗位操作人员（岗位 4）配备不足，存在一人多证现象，不满足燃气经营许可条件的要求； 5. 消防水泵只有一台，不满足规范要求； 6. 卸车为软管需加装万向卸车臂； 7. 阀门缺少标识标牌； 8. 未设立环形式、进头式消防通道； 9. 站内乔木需清理； 10. 车辆未按站安全规范管理停靠； 11. 罐区灭火器配备不足； 12. 加强人员进站安全意识教训。 	
		资兴液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 卸车区报警器探头安装位置较低； 2. 消防通被杂草占用，需清理； 3. 罐区水封井未加装井盖； 4. 罐区灭火器配备不足； 5. 罐区监控未采用防爆设施； 6. 卸车为软管，需采用万向卸车臂； 7. 有一处法兰未加装跨接； 8. 提供作业人员社保证明； 9. 提供工商业用户名单及安检记录； 10. 阀门标牌不规范； 11. 充装台杂物需清理； 	

			12. 岗位人员证件存在一人多岗多证等相关情况;	
		迎风桥液化气站	1. 有一处法兰未加装跨接; 2. 部分阀门缺少标识、标牌; 3. 报警器线外需加装套管; 4. 提供工商业用户名单和安检记录; 5. 加强员工安全教育培训工作; 6. 存在一人多岗多证现象。	
		益阳瑞华燃气	1. 标识、标牌部分缺失, 应补充齐全; 2. 储罐区内灭火器配备不足; 3. 紧急停车装置位于围栏内, 不便于操作; 4. 巡检记录与隐患排查记录应一致相对应; 5. 专业技术人员配备不足; 6. 未制定年度安全培训计划。	
3	资阳区	银富瑞华汽车加气站	1. 人员证件存在一人多岗多证; 2. 安全管理制度不健全。	
		中石油汽车加气站	1. 阀门缺少标识、标牌; 2. 报警器探头安装高度不够, 需距离顶部0.3米; 3. 站内杂草需清理; 4. 应急抢险工具配备不足	
4	沅江市	沅江中石油燃气	1. 隐患清单中类别表述不清, 应为“一般”“较大”“重大” 2. 值班日志记录不全; 3. 岗位人员(岗位3)与实际用户数不相符; 4. 巡检记录不全, 流于形式; 5. 龚得包饭店: (1) 未安装报警器; (2) 管道穿墙未加套管; (3) 管道上杂物较多和电线缠绕问题; 6. 燃气公司对面小区, 室外安装软管超长, 且不符合安全规范, 存在安全隐患; 7. 巡检记录与隐患记录不符。	
5	南县	南县辉虹液化气站	1. 场站内杂物; 2. 卸装处无防撞栏; 3. 充装站无防爆摄像头; 4. 安气检查台账不齐; 5. 设备设施无标识标牌; 6. 方散管不符合要求; 7. 罐区浓度报警器(无)。	

		南县华通燃气	<ol style="list-style-type: none"> 1. 隐患清单中类别表述不清，应为“一般”“较大”“重大” 2. 值班日志记录不全； 3. 巡检记录不全，流于形式； 4. 巡检记录与隐患记录不符。 	
6	桃江县	益阳中石油昆仑燃气有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 巡查记录与隐患排查记录对不上号； 2. 缺少安全教育培训计划； 3. 应急流程无影像资料； 4. 燃气排查整治自查自纠情况无落实不到位。 	
		桃江蓝剑液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 隐患排查台账记录不全； 2. 标识标牌不全； 3. 管线流向不全； 4. 巡查登记不详细； 5. 缺少年度安全教育计划； 	
		桃江灰山港中燃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 缺少培训计划； 2. 隐患排查巡查检查不全不详细； 3. 缺少应急流程培训； 4. 人员证书缺安全员 1 名； 5. 防雷检测已过期。 	
7	安化县	安化县星光燃气有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 杂屋处理电线； 2. 压力表未检； 3. 充装台摄像头非防爆摄像头； 5. 缺少安全教育培训； 6. 自查自纠台账记录落实不到位。 	
		安化中燃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 巡查台账记录不全； 2. 缺少人员安全教育培训计划； 3. 管线维护不到位。 	
		安化羊角塘液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 杂草杂树未清理； 3. 卸车臂处无操作流程图； 4. 报警器接线不防爆； 5. 防撞设施不全； 6. 巡查台账不全； 7. 缺少组织学习。 	
8	大通湖	大通湖中燃公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 巡查巡检记录不完善； 2. 安全培训教育材料不全； 3. 场站灌运无流向标，阀门标识、标牌不齐。 	
		大通湖金盆液化气站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标识标牌不齐； 2. 连接线管未用防爆器； 3. 安全教育资料不齐。 	

		大通湖河坝液化气站	1. 标识标牌不齐全; 2. 水封井无水; 3. 安全教育培训记录不完善, 无影响档案。	
		大通湖利红液化气站	1. 标识标牌不齐全; 2. 安全教育培训不齐; 3. 隐患巡查台账不全。	